

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

PETŐFI SÁNDOR

EMLÉKKIÁLLÍTÁS

SZALKSZENTMÁRTON, PETŐFI TÉR 14.

---

## Tartalomjegyzék

<b>Előszó .....</b>	<b>2</b>
<b>Adatfelvevők azonosító adatai .....</b>	<b>3</b>
<b>Szakértői nyilatkozat .....</b>	<b>3</b>
<b>Építészeti műszaki leírás .....</b>	<b>4</b>
Általános épületleírás .....	4
Általános adatok .....	5
Műszaki adatok .....	6
Jelenlegi állapotok leírása .....	7
Tervezett munkálatok leírása .....	9
Mellékelt tervrajzok listája .....	11

## Előszó

Felkérést kaptam Szalkszentmárton Község Önkormányzatától a Szalkszentmárton, Petőfi tér 14. szám, 101 helyrajzi szám alatti műemlék vendégfogadó részleges felújításához szükséges építéstörténeti dokumentáció, műemléki értékleltár és építészeti tervek elkészítésére.

Az érintett védett műemléki érték azonosítására alkalmas megjelölések:

Azonosító: 2354

Törzsszám: 643

Cím: Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 14.

Helyrajzi szám: 101

WGS84: É 46.9761270° K 19.0102386°

EOV: Y: 647168,4 m X: 181326,0 m

Eredeti kategória: Középület

Eredeti típus: Fogadó

Jelenlegi kategória: Középület

Jelenlegi típus: Közérdekű muzeális kiállítóhely

Jelenlegi tulajdonos: Magyar Állam

Jelenlegi állapot: Jó

Jogállás: Műemléki védelem

Jellemző stílus: Klasszicista

Jellemző datálás: 1810


Kunszentmiklós, 2022. április 25.



Szombati Gyula  
okl.építésmérnök  
műemlékvédelmi szakértő

## Adatfelvevők azonosító adatai

Név: Szombati Gyula  
Elérhetőség: +36 70 2 111 296  
Végzettség: okleveles építészmérnök, okleveles műemlékvédelmi szakmérnök  
Jogosultság: É 01-4810 teljes körű építészeti tervezés  
SZÉS5 01-4810 műemlékvédelmi szakértés  
Nyilvántartási szám: 21-0410 műemléki érték dokumentálása szakterület  
Aláírás:

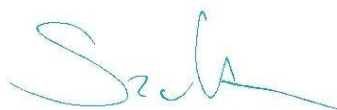


Adatfelvétel dátuma: 2022. április 25.

## Szakértői nyilatkozat

Alulírott Szombati Gyula (lakcím: Kunszentmiklós, Baksay Sándor utca 26., telefon: 70 2 111 296) nyilatkozom, hogy a Szalkszentmárton, Petőfi tér 14. szám, 101 helyrajzi szám alatt álló műemlék középület és környezetének tanulmányozásakor a védett műemléki érték megőrzése érdekében a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 56. § szerint megfogalmazott követelményeket betartottam és az ott megfogalmazott szempontokat érvényre juttattam.

A műemléki dokumentumban lévő építéstörténeti dokumentáció, építészeti műszaki leírás, fotódokumentáció, műemléki értékleltár és az építészeti tervrajzok együtt kezelendők és értelmezendők.

Kunszentmiklós, 2022. április 25.



Szombati Gyula  
okl.építészmérnök  
műemlékvédelmi szakértő

## Építészeti műszaki leírás

### Általános épületleírás

Az L alaprajzú főépület az utcai és az északi telekhatárra épült. A téglapépületet apatini cseréppel borított nyeregtető fedí. A fedélszéket 1998-ben elbontották és a helyére újat építettek. A sötétbarnára festett ugratott deszkafödém eredeti állapotban megmaradt. A homlokzati falak fehérre vannak meszelve, lábzatok sötétszürkék. A helyiségek falai fehérre meszeltek. A homlokzati ablakok többsége eredeti állótéglány alakú pallótokos szerkezet, de az ajtók többsége utángyártott. Az udvari oldalakon végigfutó tornác falazott pillérrel kezdődik és végződik. Köztük nyolc, nem eredeti, kőlabon álló sötétbarnára festett, szabályos henger alakúra esztergált faoszlop sorakozik. A tornác padlóját vörös téglával, mennyezete sötétbarnára festett deszkával van burkolva. Egyik sem eredeti. Az utcai homlokzat két nyílása körül ornamentális festés töredékei láthatók, valamint egy emléktábla. A homlokzat héttengelyes, második tengelyben vakablak, hetedik tengelyben modern nagyméretű ablak van, ami a mészárszék egykori szegmensíves bejáratának helyét jelöli. Az épület bejárat felöli vége háromtengelyes, középen vakablakkal.

A főépület déli végében kapnak helyet a külső fűtésű szobai kemencékkel ellátott vendégszobák és a mindenkori bérlő szobája. Padlójuk sötétbarnára festett nem eredeti hajópadló. A vendégszobákba külön bejárón keresztül lehet bejutni, aminek padlója nem eredeti téglaburkolat. A mindenkori bérlő szobája vendégszobák és a pitvar között van. Két vendégszoba kemencéjét az előtér felől, a mindenkori bérlő szobáinak közös kemencéjét a szabadkéményes konyha felől lehet táplálni. A szabadkéményes konyhába a pitvaron keresztül lehet bejutni. Mivel a pitvar mellett van a pincelejáró is, a boltozata fölötti lépcsősen kialakított tároló rész a konyhához tartozik. A konyha padlója nem eredeti téglaburkolat. Mennyezete és pitvar előterének mennyezete csehsüveg boltozat. Két kemence, egy tűzpadka, és egy épített üstház is tartozéka a konyhának. Az ivót fűtő kemence mellett külön átadónyílás is ki van alakítva a két helyiség közti falban. Az ivó padlója sötétbarnára festett nem eredeti hajópadló. A tornác nyitott folytatása elválasztja egymástól az épület utcai és udvari szárnyát. Ez a korábban zárt helyiség a mészárszékhez tartozott. Innen nyílik a jobbra a mészárszék, és balra az egykori füstölő és innen lehet feljutni a padlásra is. Bejárata fölött 1810-ben festett cégér látható. Padlója a mészárszékével egyetemben nem eredeti téglaburkolat. Az ivónak és a mészárszéknek korábban utcai bejáratuk is volt. A füstölő helye ma irodaként funkcionál. Mögötte teakonyha és lépcső található, ami a napjainkban beépített padlárészbe vezet. Mögöttük az épület végében külső megközelítésű vizesblokk található. Ezek a helyiségek 2008-ban lettek kialakítva. A főépület utcafronti szárnya alatt vakolatlan, téglából falazott egytagú dongaboltozatos pince húzódik. Két helyisége közti ajtótok 1847-ben készült. Akkoriban mélyebben feküdt a pince padlója, aminek jelenlegi padlóburkolata égetett téglá. Korábban a déli fekvésű helyiség nyugati oldalából falazott csatorna-alagút indult a tópart irányába. Az északi fekvésű helyiség végében utólag befalazott mennyezeti nyílás nyoma látható. Fölötte a mészárszék található. A lépcső tetejéről eredeti ajtón keresztül lehet bejutni az ivó kármentőjébe. A pince szellőzőiben újkori nyitható ablakok vannak beépítve.

A főépület déli vége után maradt utcai telekhatárra falazott, pilléres kerítés van építve, amiben helyet kapott egy gyalogos kiskapu és egy nagykapu, a Pesti kapu. Vele szembe, az ingatlan túloldalán áll a Bajai kapu, ami az ingatlant nyugatról és északról elkerítő téglakerítést szakítja meg. Két kapu között, az udvar közepén áll a nyitott kocsiszín apatini cseréppel fedett kontyolt nyeregtetővel, amit, tíz téglapillér tart. Az építményt eredetileg zsindeley fedte, amit később műpalára cseréltek. Az udvar déli oldalán áll egy nádtető verem rekonstrukciója. Továbbá az ingatlan észak-nyugati sarkában áll egy kültéri wc.

Az ingatlan Szalkszentmárton Község Településrendezési terve szerint „Vt-1 Településközpont, vegyes terület”. Az ingatlan műemlék környezetben fekszik, épülete országos védelem alatt áll. Az ingatlan nem áll sem országos, sem helyi természetvédelmi oltalom alatt, valamint sérülékeny vízbázis védőövezetét sem képezi. A vizsgált terület nem érzékeny természeti terület (ÉTT).

Alulírott Szombati Gyula tervezőmérnök a 312/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet értelmében nyilatkozom, hogy az általam készített építészeti-műszaki tervek elkészítésére jogosultsággal rendelkezem.

## Általános adatok

### Ingotlan építési övezeti besorolása:

Vt-1 Központi beépítés

Beépítési mód:	oldalhatáron álló
Maximális beépíthetőség :	40 %
Maximális építménymagasság:	3,60 m
Minimális telekterület:	300 m <sup>2</sup>
Minimális zöldfelület:	15 %
Ingotlan területe:	2350 m <sup>2</sup>
Beépített bruttó alapterület:	621,30 m <sup>2</sup>
Beépítettség:	26,44 %
Zöldfelület:	73,56 %

### Szintmagasságok:

járdavonal:	- 0,02 m, - 0,60 m, - 1,20 m
padlóvonal:	± 0,00 m, - 2,75 m
párkánymagasság:	+ 3,30 m
gerincmagasság:	+ 7,50 m

### Közművek:

villamos energia  
ivóvíz  
szennyvízcsatorna  
földgáz

## Műszaki adatok

### Főépület:

Alapozás:	Tömör téglából falazott pincefalak és sávalapok. Feltárás nem történt.
Teherhordó falak:	Tömör téglából falazott felmenő falak. Feltárás nem történt.
Áthidalók:	A nyílászárók fölötti falszakaszt részben a tok és deszka, részben a falazott boltöv tartja.
Födém:	Porfödém ugratott deszkázással. Általános helyen sárgerendákra támaszkodó ~18/20 cm méretű födémgerendák ~ 10 cm vastag sárral tapasztott ugratott (léptetett, váltott) deszkafödém tartanak. Az első folyosó, a pitvar és a szabadkéményes konyha fölött téglából rakott boltozatok vannak.
Kémény:	A konyha fölött szabadkémény van építve. A két vendégszoba közös fűtőkamrája fölött falazott kémény van építve. A cserépkályha és gázkazán külön falazott kürtőhöz csatlakoznak.
Fedélszék:	Födémtől független kétállószerű fedélszék. Eredeti elemek: kötőgerendák, fiókgerendák, fiókváltó gerendák. Nem eredeti elemek: fedélszék, derékszelemenek, szarufák, fólia, ellenléc, cserépléc.
Tetőfedés:	Cseréplécekre rakott apatini cserépfedés.
Oromfal:	Tömör téglából falazott oromfal.
Nyílászárók:	<ul style="list-style-type: none"><li>- gerendatokos deszkaajtók</li><li>- tokborításos váztaáblás ajtók</li><li>- Kifelé-befelé nyíló egymástól független üvegezett ablakok</li></ul>
Padlóburkolatok:	Hajópadló és téglaburkolat.
Falburkolatok:	Több rétegű meszelés.
Mennyezetburkolatok:	Általános helyen ugratott deszkafödém barnára festve. Az első folyosó, a pitvar és a szabadkéményes konyha fölött vakolás és több rétegű meszelés.
Homlokzatképzés:	Többrétegű meszelés.

**Kocsibeálló:**

Alapozás:	Tömör téglából falazott pontalapok. Feltárás nem történt.
Teherhordó falak:	Tömör téglából falazott felmenő pillérek. Feltárás nem történt.
Áthidalók:	A tetőt tartó ~18/20 cm méretű szelemenek..
Fedélszék:	Eredeti, pillérekre támaszkodó, szelemenekkel egybeépített torokgerendás fedélszék. Kontyolt nyeregretető.
Tetőfedés:	Cseréplécekre rakott apatini cserépfedés.
Padlóburkolatok:	Döngölt föld.
Pillérburkolatok:	Több rétegű meszelés.
Mennyezetburkolatok:	Kezeletlen látszó faszerkezet.
Homlokzatképzés:	Többrétegű meszelés.

**Jelenlegi állapotok leírása**

Az épületet érő környezeti hatások közül a víz többféle megjelenési formája okozza a legtöbb épületkárt a Kárpát-medencében. Hazánkban legalább 50-60 fagyási ciklus van telente.

Minden épületnél általános probléma a fentről lehulló csapadék és a lentől felszivárgó talajnedvesség kezelése. A főépület és a kocsiszín mohás tetőfedése helyenként beázhatott, minek következtében a fedélszék faanyaga is károsodhatott. A kémények tetősík fölötti része kifagyott. Az oromdeszkák korhadtak. A kocsiszín látszó tetőszerkezetének felülete kezeletlen. A főépület ereszcatornáinak lefolyóin lezúduló csapadék épülettől történő elvezetésének útja nem mindenhol megoldott. A feltöltődött udvar terepviszonyai nem kedveznek a csapadék megfelelő elvezetésének. Az épületet körbejárva láthatjuk, hogy a köré hulló csapadék többsége nem tud elfolyni az épület tövéből. Az épületet körbeölelő zöld felület segíti a talaj kipárolgását. A belső téglá és hajópadló burkolatok szintén segítik a talaj párolgását, ha aljzatuk homok és nem beton. Így az épület falaira nem koncentrálódik alulról érkező nedvesség. Ennek ellenére a homlokzaton, a lábazat fölött több helyen látható enyhe vakolatmállás. A lábazat festése kopottas. Főleg ott lehet fellelni ezeket a károsodásokat ahol nincs pince az épület alatt és a tetőről lefolyó csapadék is ott koncentrálódik. Ez a jól behatárolható terület az épület déli vége. A nagyobb baj a tornácot két végén lezáró falpillér esetében tapasztalható. Az épület alapozásától független pontalapok több évtizede folyamatosan süllyednek, magukkal víve a homlokzatok egy részét is. A közelmúltban kivágott fák gyökerei veszélyeztették amellelte álló építmények stabilitását.



Ivó utcai fala előtti padló meg van süllyedve. Az ivó fala helytelenül műanyag alapú festékekkel van lefestve. Az ugratott deszkafödém gerendáin néhol rovarrágás nyomai láthatók. Ajtószárnyak beállításra, záruk, kilincsek felújításra szorulnak. A mosdó ablakai közötti fal vakolatjavítást és festést igényel. A mosdó ablakainak külső felületei viharvert állapotban vannak. Mindkét épület lábazata kopottas.

A pince védtelen téglafalának felülete néhol mállott. A lépcsőfokok keményfa betétei néhol korhadtak. A szellőzőkbe utólag helytelenül beépített drótüveg betétes fa ablakok tönkrementek. Nem hőszigeteltek és nem szellőztek.

Az irodában álló cserépkályha használaton kívül van.

A gázkazán és a közvetlen hozzá tartozó gépészeti szerelvények elavultak. A homlokzaton végigfutó gázvezeték és a gázmérő bádoggal védődoboza nem korhű és látszik.

Az épület villamoshálózata elavult és belső tereinek világítása javításra szorul.

A belső és külső oldali falfreskók némelyike repedezett.

A tornác nem eredeti faoszlopainak az alja erősen korhadt. A tornác végén a szelemenvég erősen korhadt. A tornác mennyezetének deszkaburkolatának festése megkopott, téglapadlóburkolata helyenként mállott.

A mézárszék nem eredeti, fém ajtaja nem autentikus, küszöbe balesetveszélyes.

Az iroda nem eredeti fa ajtaja szét van száradva és el van vetemedve.

Az oromfalán lévő ovális padlásszellőző nyílás üres, belső oldalán műanyag rovarháló van kifeszítve.

A kocsibeálló szelemenjein és torokgerendáin megpihenő madarak összepiszkolják az alattuk álló kocsikat és szekereket.

Az ingatlant körbekerítő téglakerítés vakolata a felázástól mállik, fedésére használt apatini cserép töredezett. A nyugati telekhatáron álló téglakerítés a szintkülönbségek miatt támfalként is funkcionál. A nyerstégla fal fugái részben kipotyogtak. Lent nyolc csapadaékvízkivezető nyílás látható a téglafalban, melyek nem működnek, bevezető nyílás fent nem látható.

Az ingatlan keleti határán álló nem eredeti kiskapu és nem eredeti nagykapu faszerkezete korhadásnak indult, de vasalata jó állapotú. A kiskapu előtti betonlépcső felülete és a nagykapu kerékvető kövének felülete szennyezett.

Az ingatlan nyugati határán álló nem eredeti nagykapu a közelmúltban lett felújítva, de festése mára megkopott, kilincse hiányzik.

A művelődési ház felőli oldalhatáron álló nem eredeti, tönkrement kiskapu küszöbe hiányzik, tokjának alsó része elkorhadt, ajtószárnya szétszáradt.

Az udvar növényzete szegényes és nem korhű.

## Tervezett munkálatok leírása

A főépület és a kocsiszín tetőfedése tisztítva és javítva, faanyaguk kezelve lesz faanyagvédelmi szakvélemény szerint. A kémények egy része átvizsgálás után javítva, egy része tetősík fölött visszabontva és újrarakva lesz. Az oromdeszkák cserélve lesznek. A tető teljes bádogozása és az összes esőcsatorna cserélve lesz. A lefolyók alsó része vastag falú acélból lesz kiképezve. Az összes udvari lefolyó földalatti csatornába folytatódik. Mind be lesz kötve a meglévő zárt szikkasztóba. Az utcai lefolyó beton folyókában fog folytatódni, ami a kialakítandó árokba viszi majd a vizet.

A feltöltődött udvar terepviszonyai nem kedveznek a csapadék megfelelő elvezetésének, ezért az évtizedek alatt megemelkedett terepszint több helyen le lesz nyesve és helye fűmaggal lesz beszorva. A helyszínrajzon kijelölt 770 m<sup>2</sup> terület lesz visszanyesve a kocsiszín padlószintjéig oly módon, hogy a kocsiszín tetejéről lecsorgó csapadék ne a szín alá folyjék és ne a pillérek tövében szivároгjon el.

Az épület déli végének felázása a faldiagnosztikai szakvéleményben részletezett injektálásos vízszigeteléssel lesz orvosolva. A tornácot két végén lezáró falpillér süllyedése az alapozás megerősítésével lesz megállítva.

A homlokzaton megjelenő vakolatmállás és cementes vakolat le lesz verve, és helyére meszes vakolat kerül. A homlokzatkaparás után legalább háromszori mészfestést fog kapni. A lábazat kopottas meszes festése le lesz csiszolva és újra lesz festve a meglévővel megegyező anyaggal.

A két vendégszoba málló vakolata le lesz verve és kiszáradás után meszes habarccsal lesz bevakolva. Az összes helyiség fala kaparás után mészfestést fog kapni. Az ivó falára helytelenül felvitt műanyag alapú festés le lesz kaparva és helyére mészfestés kerül.

Az ivó utcai fala előtti padló legalább 20 százaléka fel lesz szedve, és a hiányzó homokfeltöltés és a korhadt padlórészek pótolva lesznek. Az elkészült padló csiszolva és festve lesz.

A tetőszerkezet elemei, a födém gerendái és ugratott deszkázata faanyagvédelmi szakvélemény szerint lesznek kezelve. Ajtó- és ablakszárnyak beállításai, záruk, kilincsek felújításai farestaurátori szakvélemény szerint fognak megvalósulni. A viharvert homlokzat utángyártott nyílászárói a megmaradt eredetiek alapján lesznek rekonstruálva.

A belső és külső oldali falfreskók felújítását festőrestaurátor fogja végezni.

A fenti munkálatok megvalósítását az építész és műemlékvédelmi tervdokumentáción kívül a faldiagnosztikai, faanyagvédelmi, farestaurátori és festőrestaurátori szakvéleményekben foglaltak szerint kell végezni a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembereknek!

Az irodában álló cserépkályha és az azt kiszolgáló kémény tartalékfűtéseként történő használat céljából felül lesz vizsgálva.

Kazáncsere mellett az égéstermék elvezetés és a teljes fűtési hálózat is át lesz vizsgálva és javítva. A homlokzaton végigfutó gázvezeték tisztítás után a fal színével azonos színre lesz mázolva. A gázmérő bádogg védődobozza szintén falszínű dobozra lesz cserélve.

Az épület villamos kábelei a padláson cserélve lesznek. A lemenő kábelek vakolatba süllyesztett előírás szerinti falkábelek lesznek. A téglát nem szabad vésni. A villamos hálózat úgy lesz kialakítva, hogy képes legyen legalább 10 kW többleteljesítményt nyújtani a fűtetlen terekben elhelyezett temperáló mobil elektromos fűtőpanelek részére. Az épület belső tereinek világítása muzeológus bevonásával lesz meghatározva.

A két épület villámvédelme felül lesz vizsgálva.

A pince erősen mállott téglái cserélve lesznek. A pince természetes szellőzése helyre lesz állítva. A szellőzőkbe utólag beépített ablakok ki lesznek bontva. A lépcsőfokok keményfa betétei javítva, ahol indokolt cserélve lesznek. Télen a szellőzőket szellőző és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező anyaggal lehet tömíteni. Régen szalmazsák volt.

A homlokzaton végigfutó gázvezeték rozsdás felülete tisztítva lesz és festve. A gázmérő új fehér színű dobozt fog kapni.

A tornác nem eredeti faoszlopai újra lesznek gyártva tölgyfából. A tornác korhadt végű szelemenjei le lesznek cserélve. A tornác mennyezetének deszkaburkolatának megkopott festése le lesz csiszolva és újra lesz festve, téglapadlóburkolatának elemei helyenként cserélve lesznek.

A mészárszék nem eredeti, fém ajtaja tokostól ki lesz cserélve faanyagú ajtóra, amit az ivó meglévő ajtaja mintájára fognak legyártani.

Az iroda nem eredeti szétszáradt fa ajtajának ajtószárnya az ivó meglévő ajtaja mintájára újra lesz gyártva.

Az oromfalon lévő ovális padlásszellőző nyílásba kovácsoltvas váz kerül, amire fém madárháló lesz kifeszítve.

A kocsibeálló szelemenjeinek és torokgerendáinak felső felületén madarak rászállását gátló, lentről nem látszó e célra gyártott tüskesor fog végigfutni.

Az ingatlan keleti határán álló nem eredeti 110/215 cm méretű kiskapu és nem eredeti 370/195 cm méretű nagykapu korhadásnak indult faszerkezete rekonstruálva lesz a jelenlegi jó állapotú vasalatok felhasználásával. A kiskapu előtti betonlépcső felülete és a nagykapu kerékvető kövének szennyeződött felülete tisztítva lesz.

Az ingatlan nyugati határán álló közelmúltban felújított 340/200 cm méretű nagykapu újra lesz festve és a hiányzó alkatrészei pótolva lesznek.

A művelődési ház felöli oldalhatáron álló nem eredeti, tönkrement kiskapu teljes szerkezete az ivó meglévő ajtaja mintájára újra lesz gyártva.

Az északi kerítés előtti területen fehér orgonabokrok lesznek ültetve, amik a gázmérő védődobozát is el fogják takarni. Ugyanide szőlőtőkék is lesznek telepítve.

**Mellékelt tervrajzok listája**

H - 01	FELMÉRÉSI HELYSZÍNRAJZ	M=1: 500
F - 01	FELMÉRÉSI FÖLDSZINTI ALAPRAJZ	M=1: 50
F - 02	FELMÉRÉSI PINCESZINTI ALAPRAJZ	M=1: 50
F - 03	FELMÉRÉSI A-A METSZET	M=1: 50
F - 04	FELMÉRÉSI B-B METSZET	M=1: 50
F - 05	FELMÉRÉSI C-C METSZET	M=1: 50
F - 06	FELMÉRÉSI KELETI HOMLOKZAT	M=1: 50
F - 07	FELMÉRÉSI DÉLI HOMLOKZAT	M=1: 50
F - 08	FELMÉRÉSI NYUGATI HOMLOKZAT	M=1: 50
F - 09	FELMÉRÉSI ÉSZAKI HOMLOKZAT	M=1: 50
F - 10	KOCSIBEÁLLÓ FELMÉRÉSI ALAPRAJZA	M=1: 50
H - 02	TERVEZETT HELYSZÍNRAJZ	M=1: 500
É - 01	TERVEZETT FÖLDSZINTI ALAPRAJZ	M=1: 50
É - 02	TERVEZETT PINCESZINTI ALAPRAJZ	M=1: 50
É - 03	TERVEZETT A-A METSZET	M=1: 50
É - 04	TERVEZETT B-B METSZET	M=1: 50
É - 05	TERVEZETT C-C METSZET	M=1: 50
É - 06	TERVEZETT KELETI HOMLOKZAT	M=1: 50
É - 07	TERVEZETT DÉLI HOMLOKZAT	M=1: 50
É - 08	TERVEZETT NYUGATI HOMLOKZAT	M=1: 50
É - 09	TERVEZETT ÉSZAKI HOMLOKZAT	M=1: 50

Kunszentmiklós, 2023. február 10.

Szombati Gyula  
okl.építész-mérnök  
műemlékvédelmi szakértő